

أعمال تطبيقية فيزياء 2- الكهرباء و الكهرومغناطيسية

عميرة راضية

16/05/2024



أعمال تطبيقية فيزياء 2- الكهرباء و الكهرومغناطيسية-
عميرة راضية

قائمة المحتويات

3	I - الهدف
4	II - العمل التطبيقي الأول : القياسات الكهربائية باستعمال الميلىمتر
4	1. الهدف.....
5	2. الدراسة النظرية.....
5	2.1. قانون أوم.....
5	2.2. حساب الأخطاء الناتجة عن أجهزة القياس.....
7	III - تمرين : الفرق بين الجهاز الرقمي و الجهاز غير الرقمي
8	IV - الدراسة التجريبية
8	1. مكونات الملىمتر الرقمي (متعدد القياسات).....
8	2. الأجهزة المستعملة.....
8	3. استعمال الملىمتر الرقمي لقياس المقاومة.....
9	4. استعمال الملىمتر الرقمي لقياس مكثفة كهربائية سعتها.....
9	5. استعمال الملىمتر الرقمي لقياس فرق الكمون.....
10	6. استعمال الملىمتر الرقمي لقياس التيار الكهربائي.....
12	V - الخلاصة
13	VI - تمرين
14	VII - تمرين : حساب مقدار فيزيائي دون تحديد الوحدة لا يعتبر قياس فيزيائي
15	VIII - تمرين : طريقة ربط الميلىمتر في الدارات الكهربائية
16	IX - تمرين : أهمية المعيار في جهاز الميلىمتر
17	حلول التمارين
18	قاموس
19	مختصرات
20	قائمة المراجع
21	مراجع الأنترنيت

الهدف

في نهاية هذا العمل التطبيقي يكون الطالب قد اكتسب مجموعة من المعلومات والمهارات منها :

- التعرف على بعض مكونات الدارة الكهربائية البسيطة (مولد الجهد ، المقاومة، المكثفة، ...الخ)
- توضيح كيفية استخدام *الميلتيمتر* * لإختبار الاستمرارية وقياس المكثفة، المقاومة، فرق الكمون والتيار.
- حساب مختلف الأخطاء المرتكبة على القياس.
- اختيار المعيار المناسب لإي قياس فيزيائي.
- انجاز دارة كهربائية اعتمادا على رسم تخطيطي [1]*.

العمل التطبيقي الأول : القياسات الكهربائية باستعمال الملتيميتر

1. مقدمة


القياس عملية فيزيائية تعتمد على التجربة العملية التي تقارن بين مقادير يراد قياسها و أخرى مرجعية من جنسها فيزيائيا تسمى وحدات القياس. و تجرى عملية القياس بتقنيات

متنوعة إلكترونية أو كهربائية أو ميكانيكية أو غيرها . وتعد التقنيات الكهربائية و الإلكترونية أكثرها انتشارا في المجالات العلمية.

تقسم أجهزة القياس الكهربائية، بحسب المقدار الكهربائي الذي تقيسه إلى مقياس الأمبير، مقياس الفولط، مقياس الإستطاعة ، مقياس الأوم....إلخ، ومن بين الأجهزة

الكهربائية المستخدمة على نطاق واسع في مجالات الكهرباء و الإلكترونية و الأعمال اليدوية نجد أجهزة القياس المتعددة و هي على نوعين أجهزة قياس متعددة تماثلية أو

تتناظرية (أجهزة غير رقمية) و أجهزة قياس متعددة رقمية.

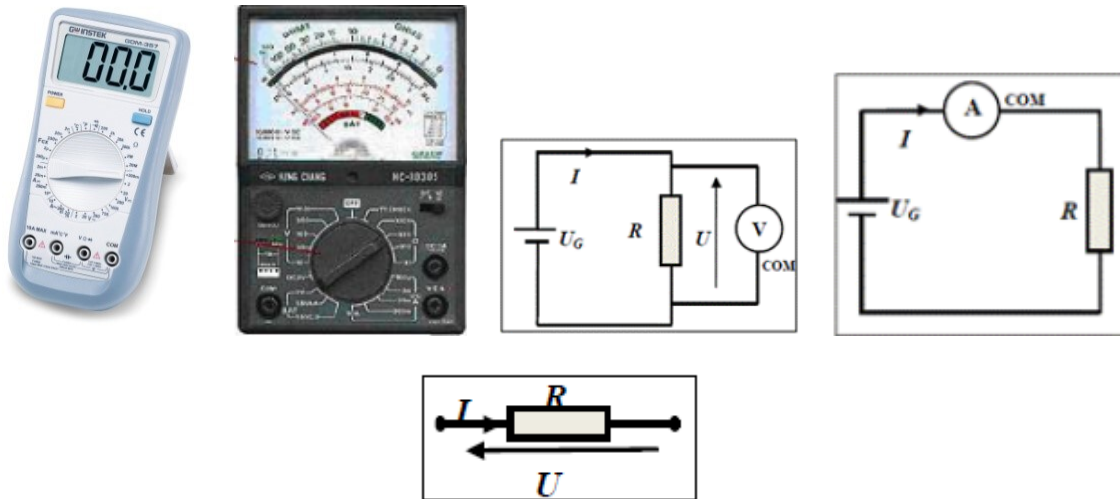

معرض الصور

2. الهدف


في نهاية هذا العمل التطبيقي يكون الطالب قد اكتسب مجموعة من المعلومات والمهارات منها :

- التعرف على بعض مكونات الدارة الكهربائية البسيطة (مولد الجهد ، المقاومة، المكثفة،... إلخ)
- توضيح كيفية استخدام الملتيميتر * لإختبار الاستمرارية وقياس المكثفة، المقاومة، فرق الكمون والتيار.
- حساب مختلف الأخطاء المرتكبة على القياس.
- اختياري المعيار المناسب لإي قياس فيزيائي.
- إنجاز دارة كهربائية اعتمادا على رسم تخطيطي [7] *.

3. الدراسة النظرية

3.1. قانون أوم

ينص قانون أوم على أن فرق الجهد U بين طرفي أي موصل معدني، ذي مقاومة R ، يتناسب تناسباً طردياً مع شدة التيار I المار فيه بشرط ثبوت درجة حرارته.

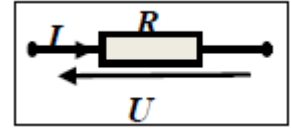

حيث يترجم هذا النص بما يلي: $U = R \cdot I$

فإذا كانت وحدة قياس شدة التيار هي الأمبير (A) و وحدة قياس فرق الجهد هي الفولط (V) ، فإن وحدة قياس المقاومة * هي الأوم (Ω) .

3.2. حساب الأخطاء الناتجة عن أجهزة القياس

القيم الأساسية التي نقوم بقياسها باستخدام الملتيميتر * (Multimètre) هي المقاومة (Résistance) R ، فرق الكمون (U) Difference de Potentiel ، التيار (Courant) I الاستمرارية (Continuité) ... الخ .

للتوصل إلى نتائج دقيقة. عند إجراء أي قياس تجريبي يجب كتابة النتيجة دائماً على الشكل التالي:

$$X = X_{mes} \pm \Delta X$$

حيث ΔX هو الخط المطلق الكلي الناتج عن استعمال هذا القياس 2.

(a) حساب الأخطاء الناتجة عن أجهزة القياس الرقمية

يعطى الخط المطلق ΔX المرتكب عن جهاز القياس الرقمي كما يلي:

$$\Delta X = \eta_1 \% \times \text{Lecture} + \eta_2 \times \text{Résolution (4-a)}$$

$$\Delta X = \eta_1 \% \times \text{Lecture} + \eta_2 \text{ digits (4-b)}$$

Lecture : القيمة المقروءة على شاشة هاز القياس الرقمي.

η_1 و η_2 : معاملان بدون وحدة وقيمتهم محددة في البيانات التقنية لجهاز القياس الرقمي.

1digit : هو 1 وحدة للرقم الأخير للعدد الموجود في أقصى اليمين للقيمة المقروءة على شاشة جهاز القياس

نحصل على الخط النسبي الكلي الناتج عن استعمال هذا القياس الرقمي كما يلي:

$$\varepsilon (\%) = 100 \times (\Delta X / X_{mes})$$



جهاز الملتيميتر الرقمي

(i) حساب الأخطاء الناتجة عن أجهزة القياس الغير الرقمية:

تتعلق القراءة على هذا القياس الغير رقمي بالعيار و السلم المختارين حيث

تعطى القيمة المقاسة X_{mes} بما يلي :

$$X_{mes} = (\text{العيار} \times \text{القراءة} / \text{السلم})$$

عند استعمالنا لجهاز القياس المتعدد الاستخدامات أو الملتيمتر، فإننا نرتكب عدّة أخطاء نذكر أهمها:

الأخطاء الناتجة عن الصنف:

يعبر الصنف عن دقة جهاز القياس حيث أن مواد و تقنيات التصنيع تجعله لا يعطينا القيمة الحقيقية.

نحصل على الأخطاء الناتجة عن صنف الجهاز بالعلاقة التالية:

$$\Delta X_{Cl} = (\text{الصنف} \times \text{العيار}) / 100$$

أما الخط النسبي الذي يترجم دقة القياس يكتب بالنسبة المئوية (%) ويعطى بالعلاقة التالية:

$$\epsilon_{Cl} (\%) = 100 \times (\Delta X_{Cl} / X_{mes})$$

الأخطاء الناتجة عن القراءة

ينتج هذا النوع من الأخطاء عن طريقة اختيار السلم و العيار. بالنسبة لأجهزة القياس الكهربائي

المستخدمة في الأعمال التطبيقية يمكن تحديد الخط بربع التدرج الواحدة:

$$\Delta X_L = 0,25 \times (\text{السلم} / \text{العيار})$$

ويعطى الخط النسبي الناتج عن القراءة بالعلاقة التالية :

$$\epsilon_L (\%) = 100 \times (\Delta X_L / X_{mes})$$

للإشارة تكون القياسات أكثر دقة بجوار القيمة العظمى للسلم و عموما تتم في الثلث الأخير من السلم.

نحصل على الخط المطلق الكلي الناتج عن استعمال هاز القياس بجمع الخط بين السابقين:

$$\Delta X = \Delta X_{Cl} + \Delta X_L$$

و منه نحصل على الخط النسبي الكلي الناتج عن استعمال هاز القياس الغير رقمي كما يلي:

$$\epsilon (\%) = 100 \times (\Delta X / X_{mes})$$



الميلتيمتر التماثلي (غير رقمي)

تمرين : الفرق بين الجهاز الرقمي و الجهاز غير الرقمي

[حل n°1 p. 17]

الإرتياب المطلق في الأجهزة الرقمية يتعلق و لا يتعلق و من جهاز لآخر


IV الدراسة التجريبية

1. مكونات الملتيمتر الرقمي (متعدد القياسات)

يتكون الملتيمتر من ثلاثة أجزاء هي شاشة العرض ، مفتاح اختيار المعيار و المنافذ. تحتوي شاشة العرض على ثلاثة خانات أو أكثر بالإضافة إلى القدرة على عرض إشارة السالب. يسمح مفتاح اختيار المعيار للمستخدم بضبط الملتيمتر لقراءة قيم مختلفة مثل شدة التيار، الجهد، المقاومة، ...الخ. يتم إدخال مجسین بداخل اثنين من المنافذ الموجودة في مقدمة الملتيمتر. المنفذ المشترك المعبر عنه بكلمة *COM* * التي هي اختصار لكلمة مُشترك باللاتينية يتم غالبا توصيله بالأرضي أو بالطرف السالب للدائرة الكهربائية و يكون عادة موصول بمجس أسود اللون. المنفذ الخاص المعبر عنه بكلمة *A MAX10* والذي يتم استخدامه لقياس قيم شدة تيار أكبر من 200 mA والمنفذ الأخرى فتوصل بالطرف الموجب للدائرة الكهربائية بواسطة مجس أحمر اللون. هذه المنافذ الأخيرة تتيح قياس الجهد، *المقاومة* *، شدة التيار، ... الخ .
ولفهم واستيعاب أكثر يمكن مشاهدة الفيديو أدناه.
(مرجع. فيديو 1)

2. الأجهزة المستعملة

ملتيمتر، مقاومة، مكثفة، مولد الجهد المستمر UG و أسلاك التوصيل.

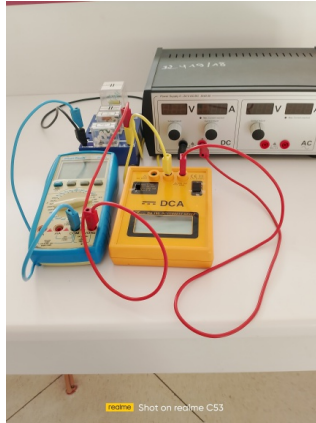

الأجهزة المستعملة

3. استعمال الملتيمتر الرقمي لقياس المقاومة

خطوات العمل التطبيقي

1. خذ *الملتيمتر* * و قم بتوصيل المجس الأسود داخل المنفذ *COM* * والمجس الأحمر داخل المنفذ الذي يحتوي على الرمز Ω و ضعهما على طرفي *المقاومة* * المراد معرفة قيمتها .
2. أضبط مفتاح اختيار المعيار على المنطقة التي يوجد فيها الرمز Ω

3. شغل *المليمتير** فيكون هناك ثلاثة احتمالات لها يُمكن أن يظهر على الشاشة :

1. القيمة الفعلية للمقاومة
2. أو كلمة OL فهذا يعني أن هناك حمل زائد، فيجب ضبط المفتاح على قيمة أكبر
3. أو قيمة قريبة من الصفر فيجب ضبط المفتاح على قيمة أقل
4. أقل أملاً الجدول التالي باستعمال معايير مختلفة للحصول على الاحتمالات الثلاثة:

Calibre (KΩ)	Lecture (KΩ)	$\eta_1\% \times \text{Lecture} + \eta_2 \text{ digits}$ (KΩ)	ΔR (KΩ)	R_{mes} (KΩ)	ε_R (%)
200	82.1	$0,8\% \times 82,5 + 3 \times 0,1$	0,9	82.1	1,1
2	OL	$0,8\% \times OL + 3 \times 0,01$	/	OL	/
2×10^6	9	$5\% \times (009 - 10) + 20 \times 1$	/	9	/

4. استعمال المليمتير الرقمي لقياس مكثفة كهربائية سعتها

خطوات العمل التطبيقي

1. قبل إجراء أي اختبار، يجب الحرص على إفراغ المكثفة الكهربائية حيث إنها تخزن الكهرباء بداخلها وتزيد كمية الطاقة الكهربائية المخزنة فيها بزيادة سعتها .
2. ضع المجس الأحمر داخل المنفذ الخاص بقياس المكثفة والمجس الأسود داخل المنفذ *COM** للمليمتير* ثم أوصلهما بطرفي المكثفة مع احترام إشارة القطبين في حالة المكثفة المستقطبة.
3. أضبط مفتاح اختيار المعيار على المنطقة الملائمة ثم شغل المليمتير واختر ثلاثة معايير تسمح بقراءة *سعة المكثفة** و سجل النتائج في الجدول التالي لكل معيار:

Calibre (μF)	Lecture (μF)	$\eta_1\% \times \text{Lecture} + \eta_2 \times \text{digits}$ (μF)	ΔC (μF)	C_{mes} (μF)	ε_c (%)	$C_{mes} \pm \Delta C$ (μF)
2	0,997	$2,5\% \times 0,997 + 20 \times 0,001$	0,044	0,997	4	$(0,997 \pm 0,044) \mu F$
20	0,99	$2,5\% \times 0,99 + 20 \times 0,01$	0,22	0,99	22	$(0,99 \pm 0,22) \mu F$
200	1,1	$5\% \times 1,1 + 5 \times 0,1$	0,5	1	50	$(1,1 \pm 0,5) \mu F$

5. استعمال المليمتير الرقمي لقياس فرق الكمون


⚠ تنبيه :

للمحافظة على سلامة الأجهزة الكهربائية من التلف، على الطلبة عدم تشغيل مولد الجهد المستمر حتى تأكد الأستاذ من صحة التركيب التجريبي.

خطوات العمل التطبيقي

1. انجز الدارة الكهربائية الموافقة للمخطط الموضح في الشكل 1
2. يربط *المليمتير** على التفرع مع *المقاومة**
3. أضبط مفتاح اختيار المعيار في منطقة الجهد المستمر
4. أضبط مفتاح اختيار المعيار على نطاق مُعين.
5. بعد التأكد من صحة التوصيل، شغل مولد الجهد المستمر و *المليمتير** و أقرأ قيمة فرق الكمون الظاهرة على شاشة المليمتير بكل أرقامها و سجل النتائج في الجدول

التالي:

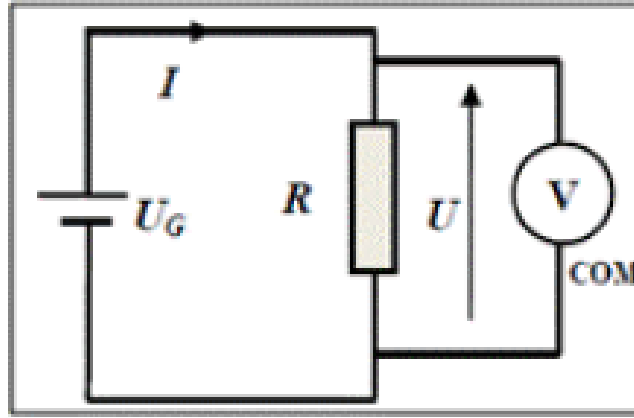


الشكل 1

U_G (V)	Calibre (V)	$\eta_1\% \times \text{Lecture} + \eta_2 \text{ digits}$ (V)	ΔU (V)	U_{mes} (V)	ϵ_v (%)	$U_{mes} \pm \Delta U$ (V)
1,1	2	$0,5\% \times 1,143 + 3 \times 0,001$	0,008	1,143	0,7	$(1,143 \pm 0,008) V$
	20	$0,5\% \times 1,13 + 3 \times 0,01$	0,04	1,13	3,5	$(1,13 \pm 0,04) V$
	200	$0,5\% \times 1,1 + 3 \times 0,1$	0,3	1,1	27	$(1,1 \pm 0,3) V$

6. استعمال الملتيمتر الرقمي لقياس التيار الكهربائي

خطوات العمل التطبيقي

1. انجز الدارة الكهربائية الموافقة للمخطط الشكل 2 بحيث يربط الملتيمتر على التسلسل مع المولد الكهربائي و المقاومة حيث يوصل القطب الموجب للمولد بمنفذ الملتيمتر الذي يحتوي على الحرف **mA** بسلك توصيل أحمر أما إذا كانت هناك احتمالية اقتراب شدة التيار من القيمة **mA200** أو تزيد فيجب استعمال المنفذ الخاص **5AMAX** لأن زيادة شدة التيار عن الحد الأقصى قد تؤدي إلى تلف المنصهر (**Fusible**).
2. يوصل المخرج **COM** * للملتيمتر بأحد طرفي **المقاومة** * بسلك توصيل أحمر و يوصل طرفها الآخر بالقطب السالب للمولد بسلك توصيل أسود اللون.
3. بعد التأكد من صحة التوصيل، شغل مولد الجهد المستمر و الملتيمتر و اقرأ قيمة التيار الظاهرة على شاشة الملتيمتر بكل أرقامها و سجل النتائج في الجدول التالي :

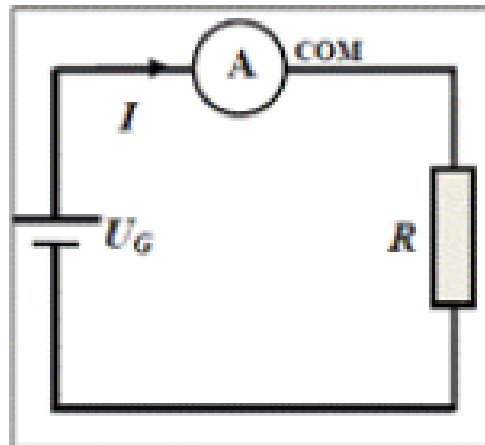

الشكل 2

U_G (V)	Calibre (mA)	$\eta_1 \% \times \text{Lecture} + \eta_2 \text{ digits}$ (mA)	ΔI (mA)	I_{mes} (mA)	ϵ_r (%)	$I_{mes} \pm \Delta I$ (mA)
10	2	$1\% \times 0,121 + 1 \times 0,001$	0,002	0,121	1,6	$(0,121 \pm 0,001) \text{ mA}$
	20	$1\% \times 0,12 + 1 \times 0,01$	0,01	0,12	8,3	$(0,12 \pm 0,01) \text{ mA}$
	200	$1\% \times 0,1 + 1 \times 0,1$	0,1	0,1	100	$(0,1 \pm 0,1) \text{ mA}$

الخلاصة V

من خلال انجازنا لهذا العمل التطبيقي يمكننا استنتاج النقاط الأساسية التالية:
العلاقة بين القيمة الفيزيائية المقاسة و المعيار: يجب أن يكون المعيار أكبر من القيمة المقاسة ولكن ليس بقيمة كبيرة جدا فتصبح القيمة المقاسة مهملة بالنسبة للمعيار.
الإرتياب المطلق في الأجهزة الرقمية يتعلق بالمعيار و يختلف من جهاز لآخر.
العلاقة بين المعيار و الإرتياب النسبي: المعيار المناسب للقياس هو المعيار الذي يعطينا أصغر قيمة الإرتياب النسبي و هو المعيار الأنسب و الأدق.

الإرتياب الذي يعبر عن دقة التجربة هو :

○ الإرتياب المطلق

○ الإرتياب النسبي

VII تمرين : حساب مقدار فيزيائي دون تحديد الوحدة لا

[حل n°3 p. 17]

يعتبر قياس فيزيائي

الوحدة الدولية لقياس المقاومة هي:

v/A

v/mA

mV/A

Ω

$K\Omega$

VIII تمرين : طريقة ربط الميلتي متر في الدارات الكهربائية

[حل p. 17 n°4]

1. كقولط متر

2. عند استعماله

3. وعلى التفرع عند استعماله

4. على التسلسل

5. يربط الميلتي متر

إجابة : _____

تمرين : أهمية المعيار في جهاز الميلتيمتر ^[حل 17 p. 5 n°]

IX

لحماية الأجهزة في الدارة الكهربائية يجب ضبط الميلتيمتر على:

○ أصغر معيار

○ أكبر معيار

حلول التمارين

حل n°1 [exercice p. 7]

الإرتياب المطلق في الأجهزة الرقمية يتعلق بالمعيار و لا يتعلق بالمجرب و يختلف من جهاز لآخر

حل n°2 [exercice p. 13]

الإرتياب الذي يعبر عن دقة التجربة هو :

- الإرتياب المطلق
- الإرتياب النسبي

حل n°3 [exercice p. 14]

الوحدة الدولية لقياس المقاومة هي:

- v/A
- v/mA
- mV/A
- Ω
- $K\Omega$

حل n°4 [exercice p. 15]

على التسلسل كفولطمتر يربط الميلىمتر عند استعماله وعلى التفرع عند استعماله

يربط الميلىمتر على التسلسل عند استعماله كأمبير مترو على التفرع عند استعماله كفولطمتر

حل n°5 [exercice p. 16]

لحماية الأجهزة في الدارة الكهربائية يجب ضبط الميلىمتر على:

- أصغر معيار
- أكبر معيار



قاموس

المقاومة

تعرف المقاومة بأنها قابلية المواد لمقاومة مرور التيار الكهربائي فهي تخفف سريرا نه في الدارة الكهربائية وتربطها بالتيار علاقة عكسية.
وحدة المقاومة هي الأوم، ويرمز لها Ω

الميلتيومتر

هو جهاز إلكتروني متكامل حيث يحتوي على عدد من أجهزة القياس ضمن جهاز واحد. يستخدم لقياس الكميات الكهربائية المختلفة في الدارة مثل التيار بنوعيه المستمر والمتناوب ، التوتر الكهربائي و أيضا قياس المقاومات و السعة المكثفاتإلخ.

سعة المكثفة

هي نسبة كمية الشحن الكهربائية المخزنة بين لبوسي المكثفة

مختصرات

com : هي اختصار لكلمة مُشترك باللاتينية (COMMUN).
R_{1exp} : قيمة المقاومة R₁ التجريبية باللاتينية (Résistance expérimentale)

قائمة المراجع

TP-1, Mesures électriques, TP de Physique 2, LMD - ST- SM, Département de Physique.,
Faculté des Sciences, Université de Boumerdès, Année 2008-2009

مراجع الأترنت

كيفية استخدام المقياس المتعدد (المالتيميتر) , [/https://www.arabsmakers.com/author/khairy](https://www.arabsmakers.com/author/khairy) ,

كيفية قياس المقاومة , <http://mawdoo3.com> ,

د. سعود بن حميد اللحياني , أجهزة القياس , <http://www.alfreed-ph.com/2013/08/2.html> ,

<http://madinaa.ucoz.com/blog/2011-10-17-1> .